


INKBIRD

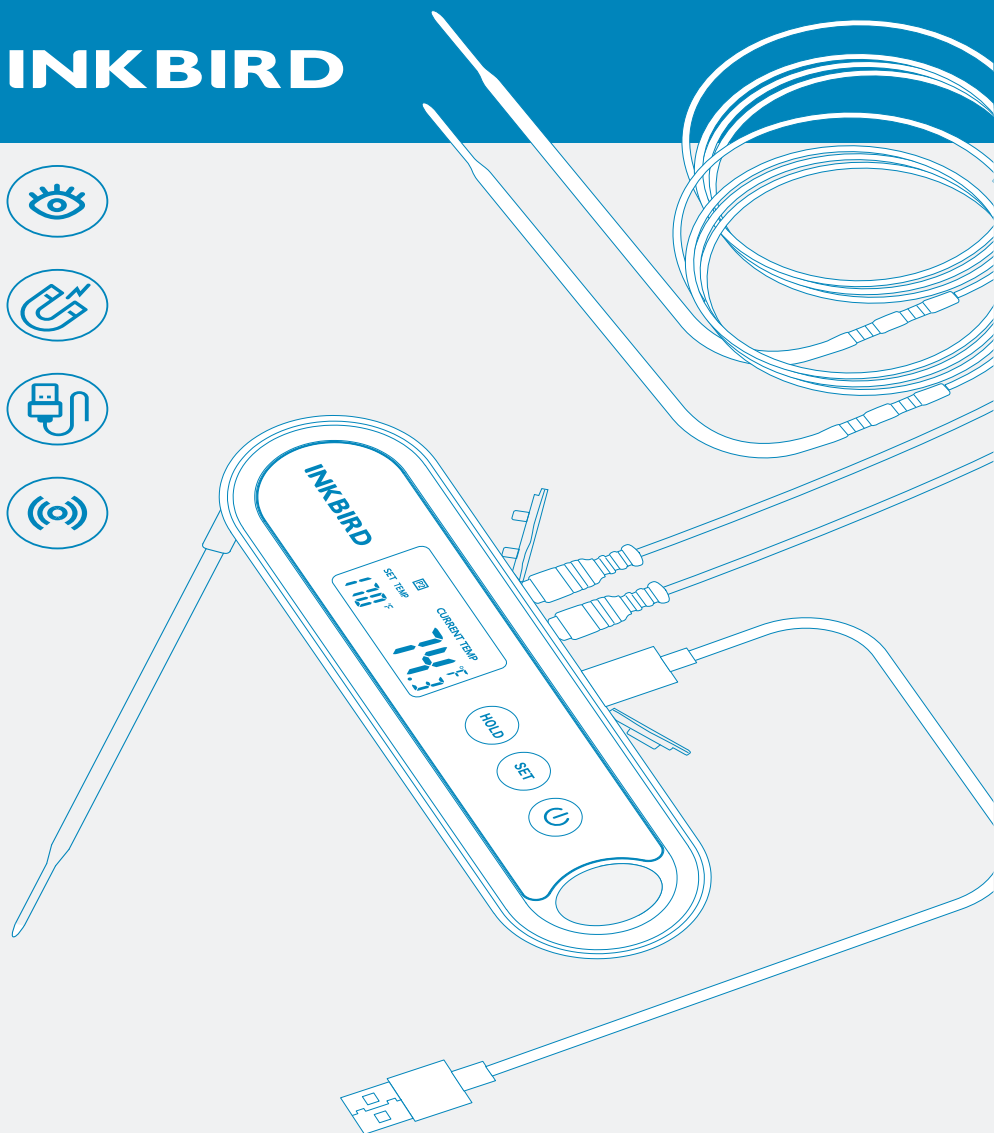

IHT-2PB

Digitální ultrarychlý kapesní teploměr + 2sondy IHT-2PB

Obsah


01	Přehled	01
02	Vlastnosti a specifikace	01
03	Schéma produktu	02
04	Připojení	03
	• Stažení aplikace zdarma •	
	Bluetooth připojení	
05	Funkce kláves	07
06	Návod k obsluze	08
	• Provozní funkce aplikace	
	• Instrukce k menu	
	• Průvodce nastavením parametrů	
	• Funkce vestavěné sondy (odpojení externích sond)	
	• BBQ Funkce (připojení externích sond)	
07	Q&A Otázky a odpovědi	24
08	Důležité instrukce a varování	25
09	Záruka produktu	26
10	FCC Požadavky	26
11	Tabulka teploty a propečení masa	

Tento Bluetooth teploměr na jídlo je navržen s 2 zásuvkami pro externí sondy, navíc s vestavěnou sondou. Proto je k dispozici měření teploty prostřednictvím 3 kanálů současně. Kromě toho můžete zařízení ovládat přes Bluetooth na svém telefonu, což usnadňuje a zrychluje jeho používání. Můžete jej použít k měření různých druhů jídla, jako jsou steak, krůta, vepřové, kuřecí, ryby a nápoje, atd. Pomáhá vám vařit při přesné teplotě pro každé specifické jídlo, je dobrým pomocníkem při tvorbě dokonalých jídel pro vaši rodinu a přátele.

02

Vlastnosti a specifikace

- Název: **Digitální ultrarychlý kapesní teploměr + 2sondy IHT-2PB INKBIRD**
- Model: IHT-2PB
- Info **100 metrů**) dosahu ovládání Bluetooth v otevřeném poli
- 3 nerezové sondy pro měření teploty
- Tepelně odolné, vodotěsné kabely sond
- Teplota: **až 300°C**
- Přesnost měření: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}/\pm 1,0^{\circ}\text{F}$
- Podporuje bluetooth připojení
- Auto-off (automatické vypnutí) /sleep mód
- Podsvícená LCD obrazovka
- Funkce HOLD pro uzamčení naměřené teploty na LCD obrazovce
- Funkce ALARM, která vás upozorní, když naměřená teplota dosáhne aktuální teploty vašeho jídla ●
- Kalibrace teploty: $-4.9^{\circ}\text{C}\sim 4.9^{\circ}\text{C}/-9.9^{\circ}\text{F}\sim 9.9^{\circ}\text{F}$
- Vodotěsné IPX5
- Dobíjecí lithiová baterie, pohodlnější použití; Plné nabití baterie trvá pouze 1 hodinu.
- Snadné uložení pomocí připojeného háčku a magnetu ●
- 2 roky záruka

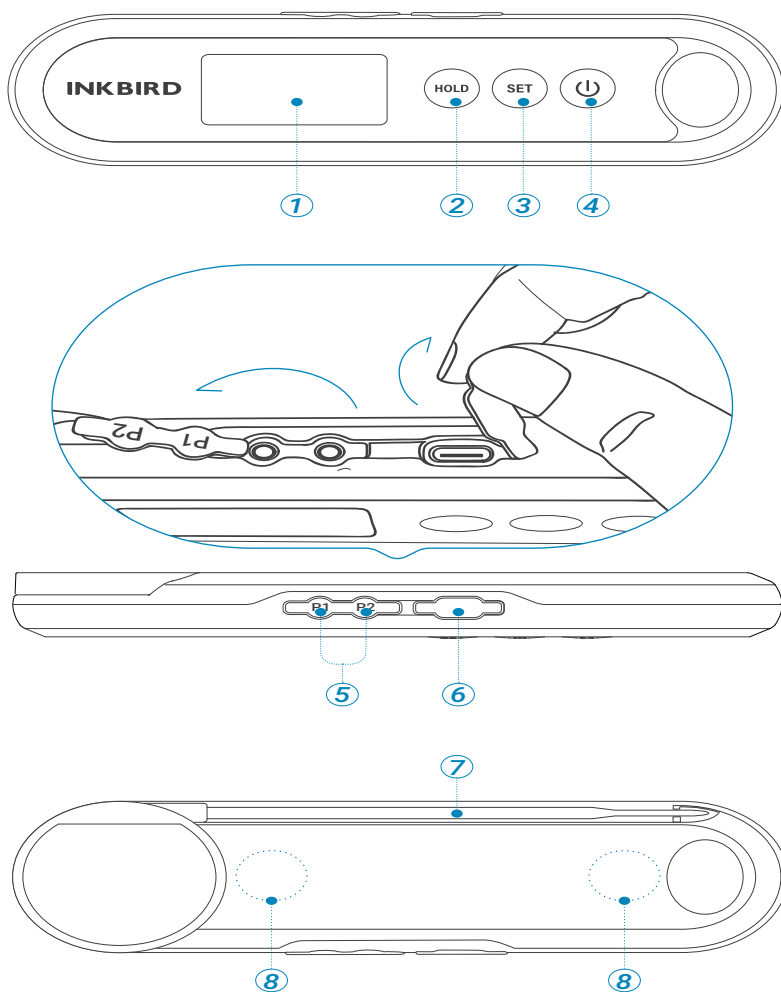

① LCD obrazovka & podsvícení

② HOLD/UP Tlačítko

③ SET tlačítko

④ POWER/DOWN

⑤ Sonda 1/2 zásuvky

⑥ Port pro nabíjení baterie

⑦ Vestavená sonda

⑧ Magnetická záda

Aplikace ke stažení zdarma

Získejte INKBIRD APP z Google Play nebo App Store zdarma, nebo můžete naskenovat QR kódy níže a stáhnout si aplikaci přímo.



INKBIRD APP

Pro bezproblémové stahování aplikací se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

-Abyste si mohli stáhnout aplikaci, vaše zařízení musí používat IOS11/Android 5.0 nebo vyšší.

Bluetooth připojení

A

Stiskněte 

pro zapnutí zařízení. Uvidíte blikat ikonu Bluetooth, což znamená, že aplikace hledá připojení. Když svítí ikona Bluetooth, je Bluetooth



B

Nyní můžete
přidat potřebné
zařízení.
Kliknutím na „+“
v pravém horním
rohu přidáte
zařízení.

<   09:43



Turn on the device

Next step

C

**Zapněte zařízení.
Ujistěte se, že
ikona Bluetooth
bliká.**

   10:11

Search for device



Please ensure that the equipment is within 10 meters.

Cancel 03/60

D

**Vyhledejte
zařízení, ujistěte
se, že je zařízení
do 10 metrů.**



Click the SET button to complete the connection

Cancel 08/30

E

APP matching: **Zařízení** musí autorizovat shodu. Kliknutím na tlačítko SET zařízení IHT-2 PB odsouhlasíte autorizaci a umožníte aplikaci spárovat zařízení.



Pairing success

Cancel 12/20

F

připojení úspěšné.

SET Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vstoupíte do nabídky pro nastavení funkcí. Během procesu nastavení stiskněte tlačítko pro výběr funkcí; stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn nastavení.





Stisknutím tlačítka zapnete zařízení. V normálním režimu zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund. V režimu nastavení stiskněte tlačítko pro snížení hodnoty parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka rychle snížíte hodnotu parametrů.



V normálním režimu stisknutím tlačítka uzamknete nebo odemknete hodnotu aktuální teploty; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund přepnete zobrazení 3 kanálů. V režimu nastavení stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnoty parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka rychle zvýšíte hodnotu parametrů.

Pokyny v aplikaci

Prostředí aplikace

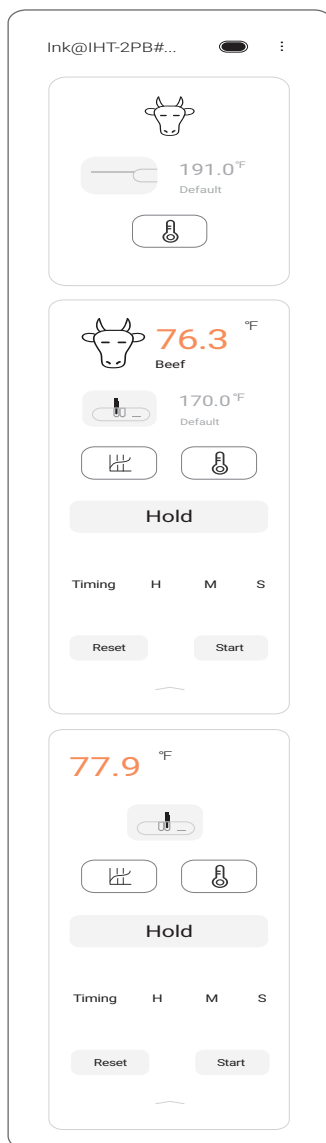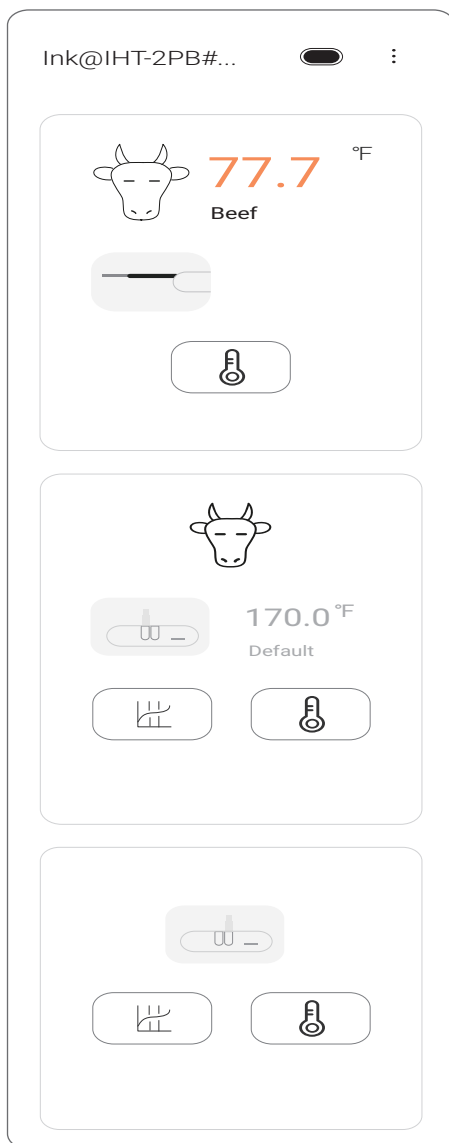

• *Nastavení Menu*

<

Setting

Device

More

Temperature unit

°C

°F

Key sound

ON

OFF

Screen backlinght time

10

20

30

Temperature correction

—

0.0 °F

+

—

0.0 °F

+

—

0.0 °F

+

- 09 -

Více nastavení

<

Setting

DeviceMore

Need a pop-up notification about temperature?



ON

OFF



ON

OFF



ON

OFF

Modification of equipment name

Ink@IHT-2PB#366

REMOVE THE DEVICE

MAC

62:00:A1
:1C:4F:
14

vision

1.0.8

Návod k menu

MENU ITEMS	DIS-PLAY	FUNCTIONS	SETTING RANGE	DEFAULT VALUES
CF	CF	Celsius/ Fahrenheit	C/F	F
BEE	bEE	zvuk	ON or OFF	ON
BLT	blt	čas podsvícení	5~60S	10S
ALM	ALñ	Funkce alarmu pro vestavěnou sondu	ON/OFF	OFF
TS	tS	Hodnota alarmu pro vestavěnou	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA	cA	Kalibrace teploty pro vestavěnou sondu	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F
ALM1	ALñ1	Funkce alarmu pro externí	ON or OFF	ON
TS1	tS1	Hodnota alarmu pro externí sondu1	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA1	cA1	Kalibrace teploty pro externí sondu1	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F
ALM2	ALñ2	Funkce alarmu pro externí sondu2	ON or OFF	ON
TS2	tS2	Hodnota alarmu pro externí sondu2	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA2	cA2	Kalibrace teploty pro externí sondu2	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F

Průvodce nastavením parametrů

Jednotka zobrazení teploty °C/°F

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce CF.



krok 2: stisknete **HOLD** nebo **POWER** tlačítko pro výběr °C nebo °F.

POZNÁMKA: Všechny parametry budou obnoveny na výchozí hodnoty jakmile změníte jednotku teploty.

krok 3: stiskněte a podržte **SET** tlačítko po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Zvuk kláves

krok 1: stiskněte a podržte **SET** na 2 sekundy pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce BEE.



Krok 2 : stiskněte **HOLD** nebo **POWER** pro výběr zapnuto/vypnuto

Krok 3 : stiskněte a podržte **SET** tlačítko na 2 sekundy pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Doba aktivního podsvícení

Krok 1 : stiskněte a podržte **SET** tlačítko na 2 sekundy pro vstup do nabídky pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce BLT.



krok 2 : stiskněte **HOLD** nebo **⏻** tlačítko pro zvýšení nebo snížení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo **⏻** hodnotu rychle zvýšíte nebo snížíte. (Aktivní doba podsvícení je nastavitelná od 5 do 60 sekund.)

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** tlačítko po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Funkce alarmu pro vestavěnou sondu

krok 1: stiskněte a podržte **SET** na 2 sekundy pro vstup do menu pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce ALM.




krok 2:stiskněte **HOLD** nebo **⏻** pro výběr zapnutí nebo vypnutí

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Nastavení hodnoty alarmu pro vestavěnou sondu

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce TS.

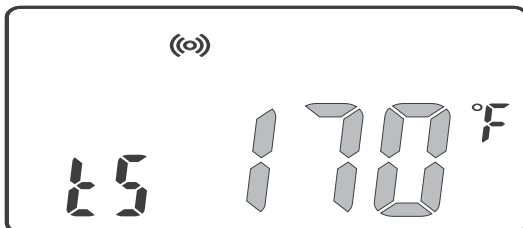

Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **⏻** zvýšení nebo snížení hodnoty;
-----dlouhým stisknutím **HOLD** nebo **⏻** rychle zvýšíte
nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro vestavěnou sondu


Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce CA.



krok 2 :stiskněte **HOLD** nebo  pro zvýšení nebo snížení hodnoty; ----- dlouhým stisknutím **HOLD** nebo  rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu.


Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Když je aktuální teplota 75,5°F, na obrazovce se zobrazí 75,8°F po nastavení hodnoty CA na 0,3°F.

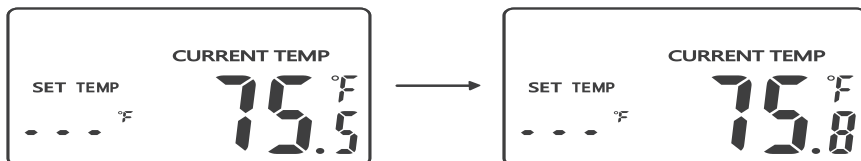

Funkce alarmu pro P1 (externí sonda1)

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce ALM1.

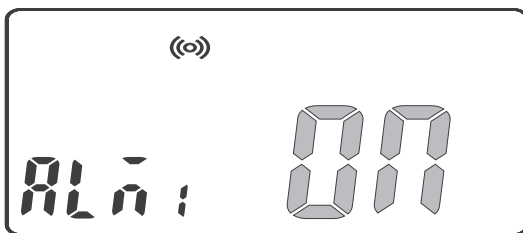


Krok 2: stisknutím **HOLD** nebo  vyberte ON nebo OFF.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Nastavení hodnoty alarmu pro P1 (externí sonda1)

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce TS1.

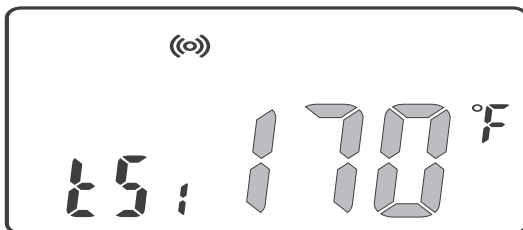

Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **↓** pro zvýšení nebo snížení hodnoty; -----dlouhým stisknutím **HOLD** nebo **↓** rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro P1 (externí sonda 1)

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce CA1.



Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **↓** pro zvýšení nebo snížení hodnoty; -----dlouhým stisknutím **HOLD** nebo **↓** rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu.


Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Když je aktuální teplota 75,5°F, obrazovka zobrazí 75,8°F po nastavení hodnoty CA1 na 0,3°F.



Funkce alarmu pro P2 (externí sonda 2)

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce ALM2.

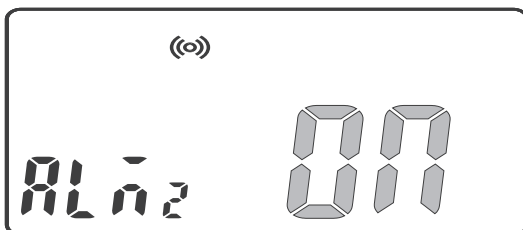


Krok 2: stisknutím **HOLD** nebo **(I)** vyberte ON nebo OFF.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Nastavení hodnoty alarmu pro P2 (externí sonda2)

Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce TS2.

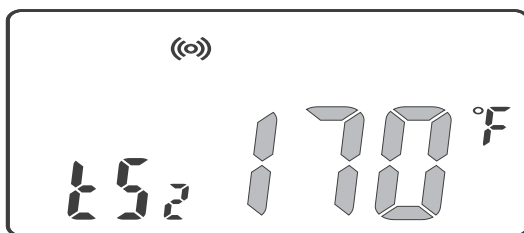


Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **⏻** pro zvýšení nebo snížení hodnoty; dlouhým stisknutím nebo rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro P2 (externí sonda 2)


Krok 1: stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr funkce CA2.

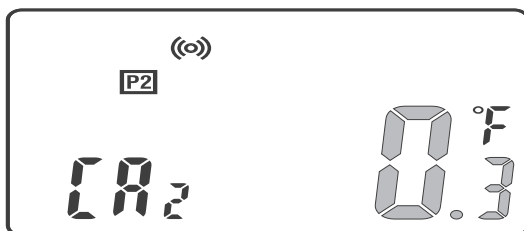

Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **⏻** pro zvýšení nebo snížení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo **⏻** rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte **SET** po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Když je aktuální teplota 75,5°F, na obrazovce se zobrazí 75,8°F po nastavení hodnoty CA2 na 0,3°F.

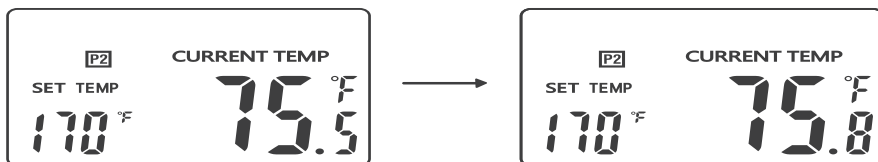


Provozní funkce vestavěné sondy (odpojení externích sond)


Obrazovka

Bez připojení externích sond je vestavěná sonda aktuálním kanálem. LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu přednostně.

Když ALM=ON (funkce alarmu je zapnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy.

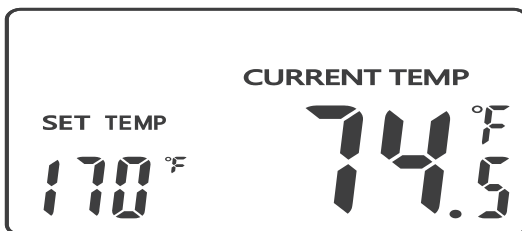

Když ALM=OFF (funkce alarmu je vypnutá), obrazovka zobrazí SET TEMP a “ -.- - ”.

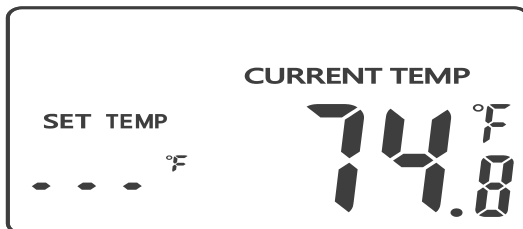

zapnutí/vypnutí

Automaticky: Zařízení se automaticky zapne odklopením vestavěné sondy. Vypne se, když sondu složíte zpět.

Ručně: Stisknutím  zapnete zařízení. Bez ohledu na to, zda je sonda složená nebo rozložená, můžete zařízení vypnout stisknutím a podržením  po dobu 2 sekund.

Automatické probuzení: V rozloženém stavu se zařízení automaticky přepne do režimu spánku, pokud nedojde k žádné operaci nebo žádné dynamice aktuální teploty po dobu 3 minut. V takovém případě, pokud se teplota náhle změní, zařízení se automaticky vrátí do provozu.

Funkce alarmu

Když nastavíte ALM na OFF, funkce alarmu se vypne a na obrazovce se zobrazí pouze aktuální naměřená teplota.

Když nastavíte ALM jako ON, funkce alarmu je zapnutá a na obrazovce se zobrazí hodnota alarmu (TS) a aktuální naměřená teplota.

Pokud aktuální teplota dosáhne hodnoty alarmu (TS), Symbol:

-  se objeví na obrazovce. Mezitím vás zařízení upozorní zvukem „bi-bi-bi“, který se opakuje v intervalu 2 sekund. A podsvícení zůstane aktivní po dobu 60 sekund.

Jak zrušit alarm: ① Alarm zrušíte stisknutím libovolného tlačítka; ② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota klesne pod hodnotu alarmu.

Podsvícení

Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez jakékoli operace zůstane podsvícení aktivní po dobu parametru BLT a poté se automaticky vypne. Když je vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. Pokud sondu rozložíte, podsvícení se automaticky aktivuje, když sonda zaznamená změnu teploty.


FUNKCE BBQ

(zapojení externích sond)


zobrazení displeje

Když připojíte externí sondu P1, sonda P1 je aktuální kanál. LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu přednostně. Na obrazovce se objeví symbol P1.

Když ALM1=ON (funkce alarmu sondy P1 je zapnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P1.

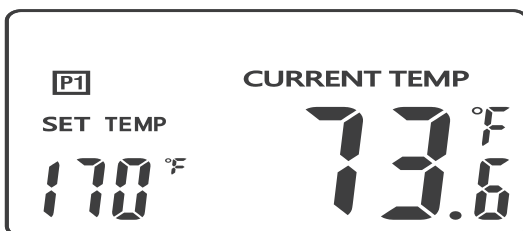


Když ALM1=OFF (funkce alarmu sondy P1 je vypnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a . . .

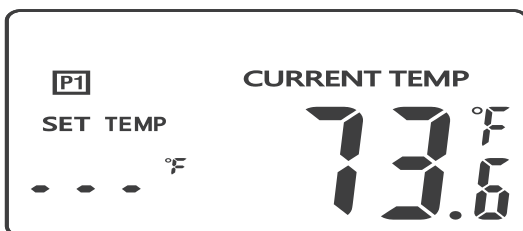


Když připojíte externí sondu P2, sonda P2 je aktuální kanál. LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu přednostně. Na obrazovce se objeví symbol P2.


Když ALM2=ON (funkce alarmu sondy P2 je zapnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P2.

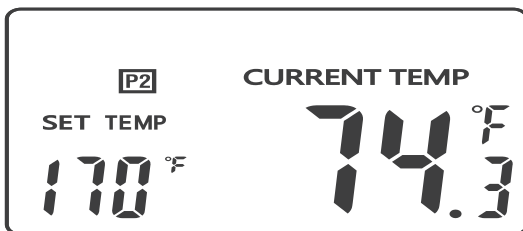

Když ALM2=OFF (funkce alarmu sondy P2 je vypnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a . . .

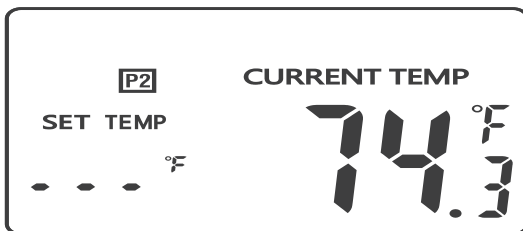

Když připojíte obě externí sondy současně, obě externí sondy jsou aktuální kanály. LCD obrazovka střídavě zobrazuje data obou externích sond na frekvenci 0,5 Hz.

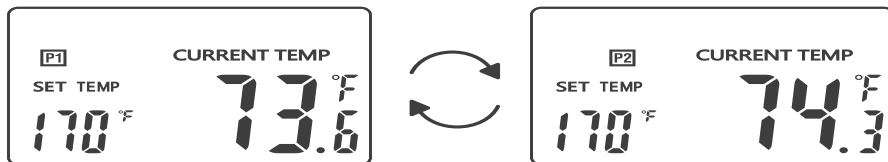

Funkce alarmu 1&2

Když nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako OFF, funkce alarmu sondy P1 (nebo P2) je vypnutá a obrazovka zobrazuje pouze aktuální naměřenou teplotu.

Když nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako ON, funkce alarmu sondy P1 (nebo P2) je zapnutá a na obrazovce se zobrazí hodnota alarmu sondy P1 (nebo P2) (TS1/2) a aktuální naměřená teplota.

Pokud aktuální teplota dosáhne hodnoty alarmu (TS1/TS2), symbol :  se zobrazí na obrazovce. Mezitím vás zařízení upozorní zvukem „bi-bi-bi“, který se opakuje v intervalu 2 sekund. A podsvícení se aktivuje na 60 sekund.

Jak zrušit alarm: ① Alarm zrušíte stisknutím libovolného tlačítka;

② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota klesne pod hodnotu alarmu.

Poznámka

Když používáte externí sondy

1. Pokud používáte troubu, umístěte externí sondy do trouby;
2. Ujistěte se, že jsou vnější sondy zasunuty do nejtlustší střední části masa; Vyhněte se kostem a tuku;
3. Ujistěte se, že kabely sond jsou mimo dosah ohně;
- 4.4. Umístěte nebo zavěste teploměr mimo oheň.

Podsvícení

Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez jakékoli operace zůstane podsvícení aktivní po dobu parametru BLT a poté se automaticky vypne. Když je vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. Pokud sondu rozložíte, podsvícení se automaticky aktivuje, když sonda zaznamená změnu teploty.

Přepnutí zobrazení

Stisknutím a podržením **HOLD** po dobu 3 sekund přepnete na zobrazení dat vestavěné sondy. Obrazovka se automaticky vrátí k zobrazení dat aktuálních kanálů za 20 sekund, pokud již nedojde k ručnímu přepínání.

07

Otázky a odpovědi o abnormalitách

Q1: Co můžete udělat, když se na obrazovce zobrazí „Er“, „---“ nebo jiné abnormální hodnoty?

Odpověď: Kontaktujte prosím INKBIRD nebo prodejce.

Q2: Co můžete udělat, pokud se na obrazovce nezobrazí žádná hodnota o P1 po vložení externí sondy do jacku P1?

Odpověď: Postupujte prosím následovně:

- odpojte externí sondu,^{or}
- zasuněte je opět stálou silou do zdířky P1;
- otočte zástrčku konektoru,^{any} abyste se ujistili, že má dobrý kontakt s konektorem P1.

Pokud problém se zobrazením stále není vyřešen nebo se na obrazovce zobrazuje „Er1“, kontaktujte společnost INKBIRD, nebo prodejce.

Q3: Co můžete udělat, když se na obrazovce po vložení externí sondy do jacku P2 nezobrazí žádná hodnota o P2?

Odpověď: Postupujte prosím následovně:

- odpojte externí sondu,^{ay any}
- opět stálou silou zasuněte do zdířky P2;
- otočte zástrčku konektoru, abyste se ujistili, že je v pořádku

;

od

kontaktu s konektorem P2.

Pokud problém se zobrazením stále není vyřešen nebo se na obrazovce zobrazuje „Er2“, kontaktujte prosím INKBIRD, nebo prodejce

Q4: Proč nemůžu zapnout/vypnout teploměr složením/rozložením sondy?

Odpověď: Ujistěte se, že obě externí sondy nejsou zapojeny do obou konektorů. Funkce roztažení k zapnutí může fungovat pouze bez externích sond.

Q5: Můžete použít teploměr, když se baterie nabíjí?

Odpověď: Ano.

08

Důležitá upozornění

- Nedovolte, aby se sondy nebo kabely sondy dotýkaly ohně, jinak by mohlo dojít k popálení a spálení.
- Pokud je hodnota na displeji příliš vysoká nebo se příliš rychle zvyšuje, zasuněte sondu dostatečně hluboko do masa. Pro zjištění teploty masa je třeba sondy zasunout do nejtlustší části masa. Vyhněte se kostem a tuku.
bles to
- Při čištění nebo používání sond používejte rukavice. Ihned po použití se nedotýkejte sond nebo kabelů, mohlo by dojít k opaření nebo bodným poraněním.
ng
near if
too
obes
- Udržujte sondy mimo dosah dětí, abyste předešli možnému poškození.
at
- Po použití sondy očistěte a osušte na vzduchu.
probes.
after use
- Prosím, neponořujte teploměr do vody, i když jej lze opláchnout vodou.
avoid
- Nečistěte prosím jack konektor každé sondy vodou, protože by to mohlo způsobit špatný kontakt.
water
- Nerezové sondy nepoužívejte v mikrovlnných troubách.
3 with

- Nepoužívejte výrobek mimo teplotní rozsah od -50 °C do 300 °C (-58 °F do 572 °F), jinak může dojít k poškození.
- Děti ve věku 12 let nebo mladší 12 let by jej měly používat pod dohledem rodičů.

09

Záruka na produkt



Na tuto položku se vztahuje standartní 2letá záruka

10

FCC standard



Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B

I by the 26 -
user's

es.
ins:
e, and
ived,

to
,



Meat Temperature & Doneness Chart

MEAT	Rare	M.Rare	Medium	M.Well	Done
Hovězí	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
Telecí	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
lehněčí	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
Vepřové					63°C/145°F
Kuřecí					74°C/165°F
Krocan					74°C/165°F
ryba					63°C/145°F
Hambur- ger					75°C/167°F
BBQ uzení					102°C~110°C/ 216°F~230°F
horké uzení					52°C~80°C/ 126°F~176°F
studené uzení					20°C~30°C/ 68°F~86°F

ZÁRUKA

Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálů nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obrátte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezuji použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný

Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice

GRAFFISHING & HUNTING / UDÍME-GRILUJEME

www.graffishing.cz / www.udime-grilujeme.cz

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

E-mail: da.wa@seznam.cz

graffishing.info@gmail.com

Tel: +420 732 779 911

Sklad : Honza Swarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: honza@kamofish.cz

ZÁRUČNÍ SERVIS

Obraťte se na nejbližšího prodejce INKBIRD® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků INKBIRD® vyžaduje doklad o nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití.

Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA

Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **www.mzp.cz**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daném dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:



PAPÍR



SKLO



PLASTY



ELEKTRO



KOV

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

David Lužný

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky INKBIRD
pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce ČR a SK:
David Lužný
mobil: +420 732 779 911
e-mail: da.wa@seznam.cz